
# MPI™ Medium Pressure Fittings

## X42HT7
### Medium Pressure to MPI™ Tube Stub




| Parker Part No. | Inches | | | | | Working Pressure (PSIG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Medium Pressure Adapter Size | MPI™ Tube Stub | A | T Thread | W Hex | |
| 4-4 X42HT7 | 1/4 | 1/4 | 2.68 | 7/16 - 20 | 5/8 | 15,000 |
| 4-6 X42HT7 | 1/4 | 3/8 | 2.92 | 7/16 - 20 | 5/8 | 15,000 |
| 4-8 X42HT7 | 1/4 | 1/2 | 3.18 | 7/16 - 20 | 5/8 | 15,000 |
| 4-9 X42HT7 | 1/4 | 9/16 | 3.25 | 7/16 - 20 | 5/8 | 15,000 |
| 6-4 X42HT7 | 3/8 | 1/4 | 2.94 | 9/16 - 18 | 3/4 | 15,000 |
| 6-6 X42HT7 | 3/8 | 3/8 | 3.17 | 9/16 - 18 | 3/4 | 15,000 |
| 6-8 X42HT7 | 3/8 | 1/2 | 3.44 | 9/16 - 18 | 3/4 | 15,000 |
| 6-9 X42HT7 | 3/8 | 9/16 | 3.50 | 9/16 - 18 | 3/4 | 15,000 |
| 9-4 X42HT7 | 9/16 | 1/4 | 3.25 | 13/16 - 16 | 7/8 | 15,000 |
| 9-6 X42HT7 | 9/16 | 3/8 | 3.49 | 13/16 - 16 | 7/8 | 15,000 |
| 9-8 X42HT7 | 9/16 | 1/2 | 3.75 | 13/16 - 16 | 7/8 | 15,000 |
| 9-9 X42HT7 | 9/16 | 9/16 | 3.81 | 13/16 - 16 | 7/8 | 15,000 |
| 9-12 X42HT7 | 9/16 | 3/4 | 4.16 | 13/16 - 16 | 7/8 | 15,000 |
| 12-9 X42HT7 | 3/4 | 9/16 | 4.00 | 3/4 - 14 NPS | 1 1/8 | 15,000 |
| 12-12 X42HT7 | 3/4 | 3/4 | 4.35 | 3/4 - 14 NPS | 1 1/8 | 15,000 |

Add "-Z6" to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

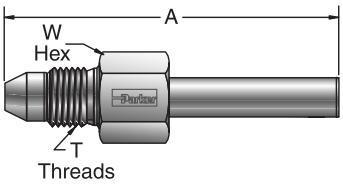



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark